


1 Localizare

ABA	Denumire APSFR
Siret	r.Clit-loc.Clit

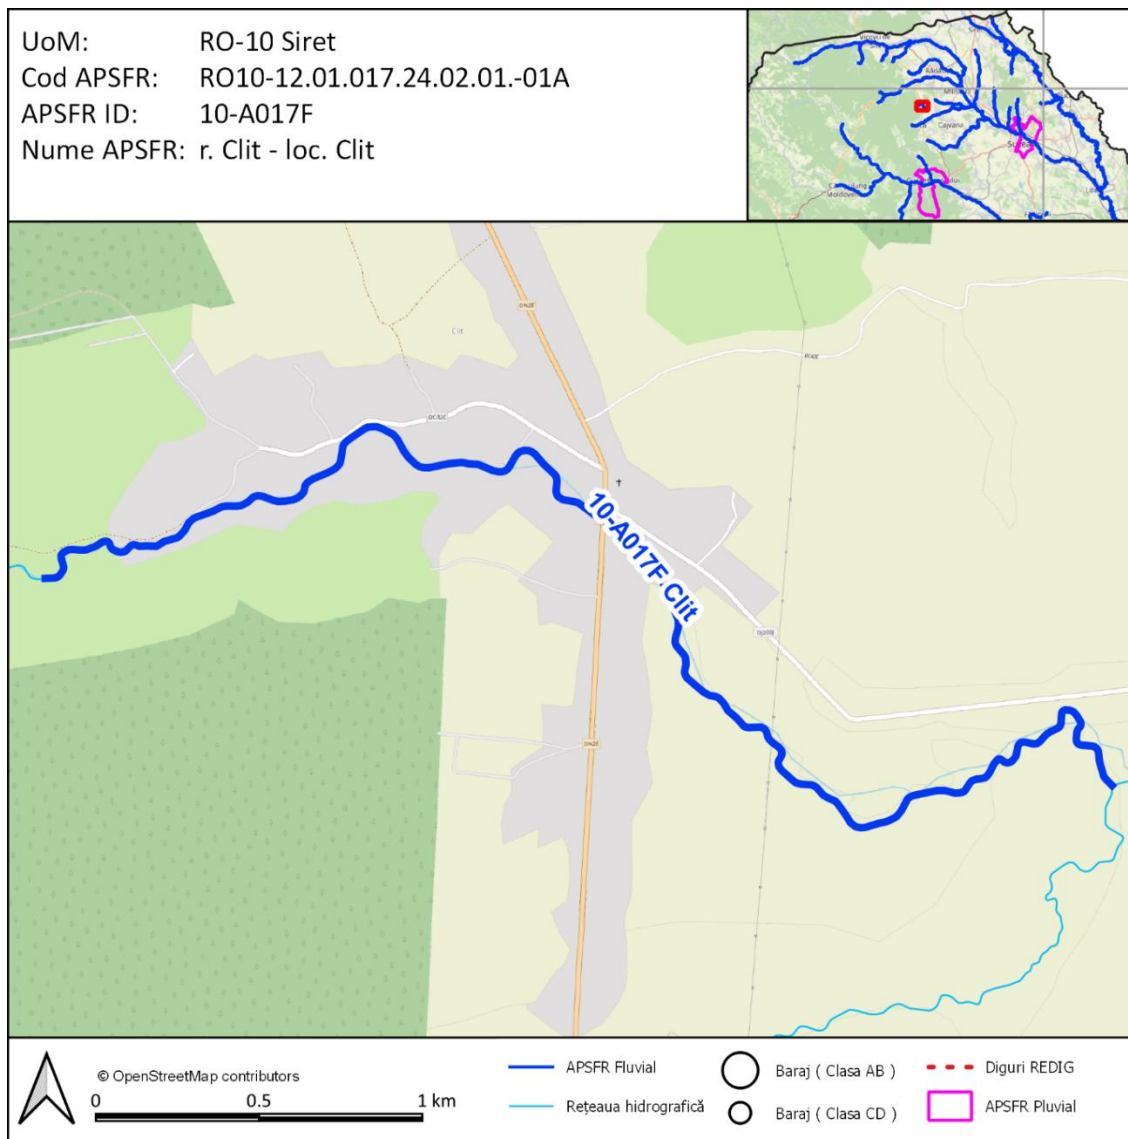

Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații:

- Matricea si Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu schimbări climatice
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

2 Identificarea problemei de inundabilitate

Practica curenta de management al riscului la inundații; lucrările îndiguire și starea acestora.	Practica curenta de management al riscului la inundații consta in lucrări de întreținere pe cursul de apa, pentru asigurarea secțiunii de curgere, precum si pentru mentenanta lucrarilor de regularizare existente, in administrarea ABA Siret si UAT Arbore. Nu exista infrastructura de aparare (diguri).
Informații extrase din hărțile de hazard	Raul strabate localitatea Clit , pana la confluenta cu raul Saca, care este afluent al r.Solca Din analiza hartilor de hazard realizate in ciclul 2, benzile de inundare (1% si 10%) sunt unice, cu ramificari ce depasesc albia majora, peste terenuri agricole atat in amonte cat, mai ales, in aval de podul DN2E, afectand cca 4 gospodarii. Amonte de confluenta cu r. Saca, benzile urmeaza un alt traseu decat al albiei r. Clit, cu expandare peste terenurile agricole adiacente (posibil un brat mort, un canal de desecare ANIF sau obturare in sectiunea podului DJ209J). Din Rapoartele de Sinteza 2010-2020, viitura de 1% afecteaza drumuri comunale si drumuri da acces in loc.Clit , pasuni si terenuri agricole. Nu s-au gasit raportate pagube asupra locuintelor De asemenea, sunt raportate pagube din scurgeri de pe versanti si torenti.

3 Strategia propusă

- **M31-RO14** Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi /valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gârdulețe : propunem amplasarea pe curbele de nivel in zona terenurilor agricole de pe versanti, de vegetatie forestiera sau garduri din impletituri de nuiele, deoarece in Rapoartele de Sinteza sunt raportate pagube din scurgeri de pe versanti.
- **M31-RO18** Lucrări de barare (construcții din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale: pentru reducerea vitezelor si retentia de aluviuni in bazinele superioare ale r.Clit si r.Saca, precum si pe afluentii necadastrati.
- **M32-RO25** Verificarea si, daca este necesar, marirea secțiunii podului DJ209J (amonte confluenta cu r.Saca: *Locația aferentă măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații si a opiniei expertului), asociate podurilor si podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la nivelul unor studii de detaliu viitoare.*
- **M33-RO30** Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării/funcționalității acestora: in Rapoartele de Sinteza sunt raportate pagube produse de torenți
- **M33-RO32** Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m elevatie): torenții ce vor fi identificați -se precizeaza ca aceste lucrari nu au la acest moment o sursa de finantare, ele urmand sa faca obiectul unui studiu / unor studii viitoare; cu toate acestea ele au fost incluse in evaluarea MCA-CBA avand in vedere importanta acestor lucrari sub aspectul reducerii riscului la inundații in zona respectiva. Printre beneficiile potentiale ale acestor masuri se mentioneaza: reducerea vitezei de scurgere a apei; reducerea pierderilor de terenuri cultivabile și de producție datorate fenomenelor de eroziune / colmatare; reducerea colmatării lacurilor de acumulare (dupa caz)