


1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Siret	r. Almaș - av. loc. Almaș

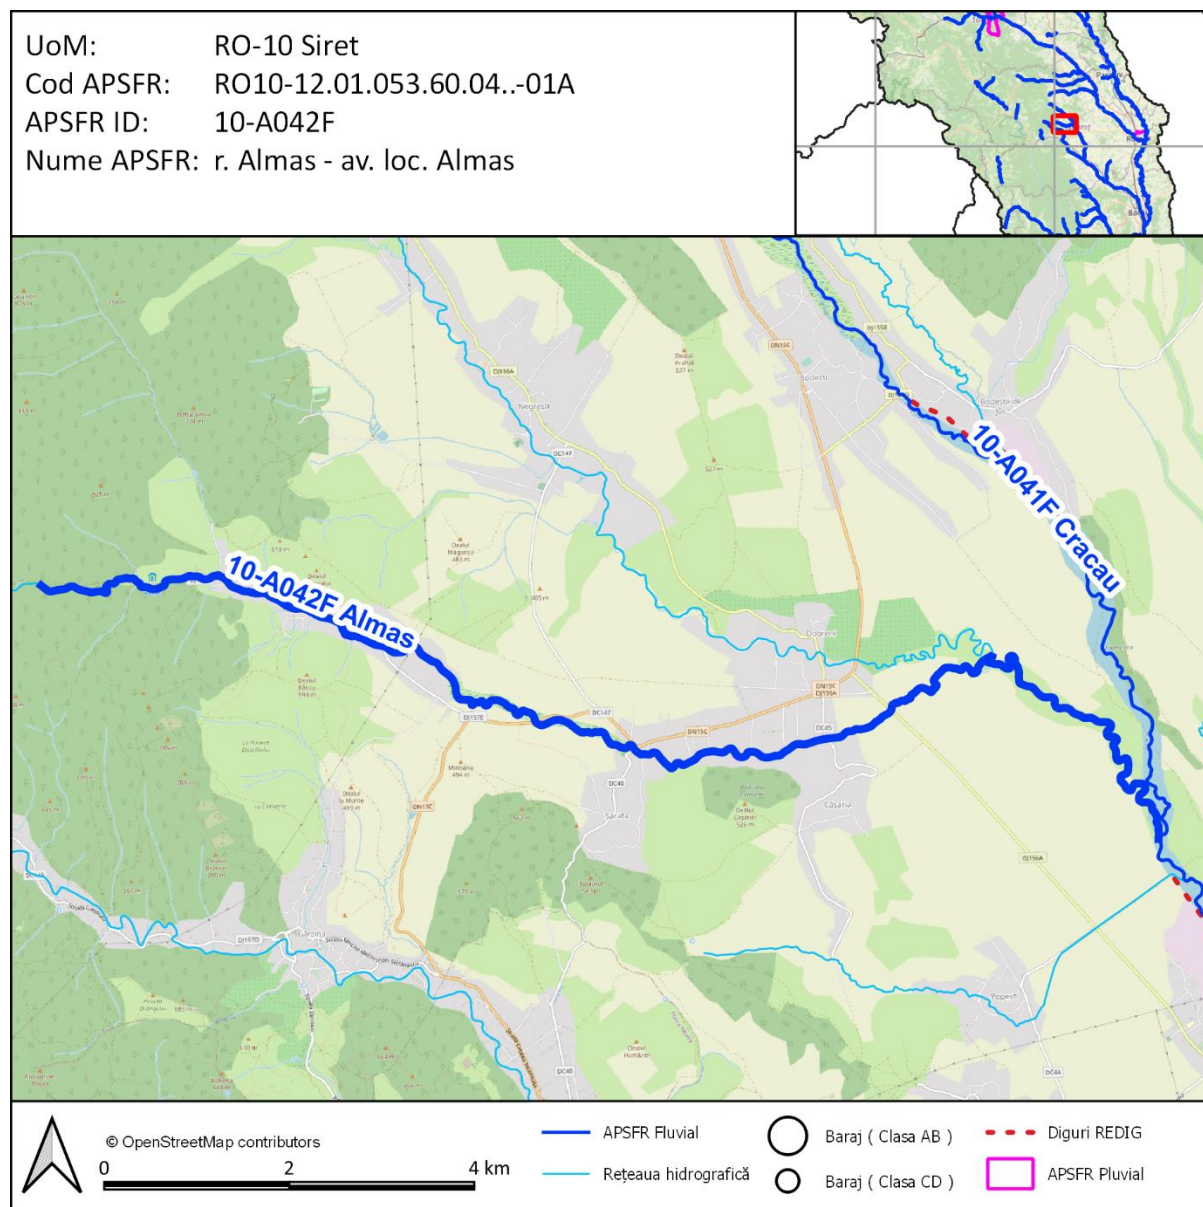

Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (*lista potentiala indicativa*):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10% și 1%
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Practica curenta de management al riscului la inundații; lucrările îndiguire și starea acestora.	Nu exista infrastructura de aparare. Managementul riscului la inundatii se refera la lucrari de intretinere curs de apa.
Informații extrase din hărțile de hazard	Benzile de inundare (1% si 10%) sunt unice. Raul strabate localitatile Almas, Sarata si Dobreni.. In cazul producerii viiturii de 1% sunt afectate terenuri agricole si pasuni, cca 10 gospodarii si anexe, portiuni din DC 15C, DJ 157E, DJ 156A, DN 40 si poduri ce traverseaza cursul in localitati., 54 gospodarii si anexe gospodaresti , conform modelarii din ciclul 1 NOTA : O componenta principala a inundatiilor in bazinul r.Almas, conform Rapoartelor de Sinteza, este scurgerea pe versanti;

3. Strategia propusă

- **M31-RO13** Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice): 602451,612190, versant despădurit.
- **M31-RO18** Lucrări de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale: in amonte de loc Almas: 599070,613395, in scopul reducerii vitezei raului si a retentiei de aluviuni care pot produce obturări in albie.